

ScanMate i1120 扫描仪

安装指南

其他附加说明可以在《使用指南》和其他支持文档中找到。

包装中的物品

- 柯达 ScanMate i1120 扫描仪
- 电源线束
- 电源供应器
- 输入和输出托盘
- USB 2.0 电缆

欢迎使用小册子:

- 安装和应用程序光盘
- 英文印刷版《使用指南》
- 注册表

- 印刷版《快速提示指南》
- 印刷版《安装指南》
- 服务联系表
- 其他信息小册子

1

安装软件/检查 USB 端口

- 将柯达扫描仪安装光盘放入驱动器。
- 选择安装扫描仪软件，然后按照画面上的说明执行。




- 安装后，选择 USB 测试验证 USB 端口，然后按照画面上的说明执行。

2

连接输入托盘

- 连接两个输入托盘，对齐插槽使它们夹紧在一起。

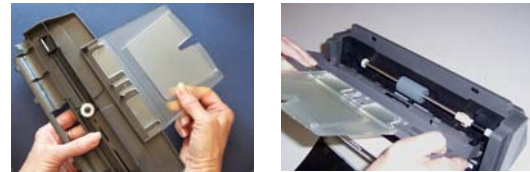

- 打开扫描仪护盖。
- 查找输入托盘上的四个弹片并使它们与扫描仪上的插槽对齐。
- 弹片和插槽对齐后，将输入托盘朝向扫描仪的背面滚动直到其卡入定位。

3

连接输出托盘

- 查找扫描仪上的输出托盘插槽。
- 将输出托盘插针与插槽对齐，然后降低输出托盘使之接入定位。



4

安装电源线

- 从扫描仪随附的电源线中选择适用于您地区的 AC 电源线。
- 将适用于您的电源类型的电源线连接到电源供应器。
- 将电源适配器的输出电源线连接到扫描仪的电源插槽。



- 将电源线的另一端插入墙上插座。

5

连接 USB 电缆

- 连接扫描仪和 PC 之间的 USB 电缆。



注意：打开电源前，请确定已将软件安装好（步骤 1）。

6

打开电源

- 按下扫描仪背面的电源开关以打开扫描仪电源 (I)。




打开扫描仪电源时，绿色指示灯将会闪烁，扫描仪会进行一系列的开机自检。按照画面上的所有说明执行。

完成安装过程并准备就绪扫描时，LED 指示灯将会停止闪烁并保持绿色固定亮起。数字 1 将会在功能窗口中显示。

7

软件将会识别扫描仪

您的操作软件现在将自动检测扫描仪。

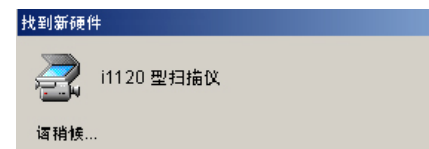

注意：根据您的操作系统而定，这些画面可能会有所不同。利用您所选择的软件来使用扫描仪。

8

设置测试扫描

- 将要扫描的文档放入输入托盘。
- 选择 开始 > 程序 > Kodak > Document Imaging > 扫描验证工具。“扫描验证工具”对话框将会显示。
- “驱动程序类型”选择 TWAIN，“驱动程序”则选择 Kodak Scanner: i1120。“扫描验证工具”对话框将会显示：



9

扫描图像/验证

- 如果图像查看器窗口未打开，请单击其中一个“查看” 按钮。
- 单击“开始” 图标。所扫描的文档将会在图像查看器窗口中显示。如果文档正确扫描，即表示您的扫描仪已完成安装及验证。恭喜您！

现在您可以安装您想要和扫描仪一起使用的第三方扫描应用程序软件。

如果无法对文档进行正常扫描，请参阅柯达 ScanMate i1120 扫描仪的《使用指南》以获取更多信息。

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, NY 14650 U.S.A
A-61604 部件号 9E8502
2008 年 1 月
©Eastman Kodak Company 2007
注册商标: Kodak